

Dipl.-Ing. Thomas Perschel
Joachim-Gottschalk-Str. 7
03205 Calau
Tel./Fax: (03541) 2655 / 801655
Tel.: 0700 perschel
Funk: 0172 3506380
e-Mail: info@perschel.de



Calau, 28. Februar 2011

Sachverständigenbüro Perschel • Joachim-Gottschalk-Str. 7 • 03205 Calau

Allianz Vers. AG
PF

10900 Berlin

Kfz-Haftpflichtschaden vom : 04.11.2010
Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. 1100511

Versicherungsschein-Nr. : PAV 10/0124/1918096
Schaden-Nummer : 10 KH 10-425635

Versicherungsnehmer : Susi Sorglos
Kennzeichen : OSL-SS 64

Anspruchsteller : Rudi Ratlos

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten beiliegend zu o.g. Angelegenheit ein Gutachten über die am Fahrzeug des Anspruchstellers festgestellten Schäden mit der Bitte um Bearbeitung und Übernahme unserer Gebühren.

Sollte sich die Klärung der Schuldfrage verzögern, benachrichtigen Sie uns bitte zwischenzeitlich. Wird die Haftung abgelehnt, teilen Sie uns das bitte umgehend schriftlich mit.

Mit freundlichen Grüßen

Sachverständigenbüro Perschel

A handwritten signature in black ink that reads 'H. Perschel'.

i.A. H. Perschel

Anlagen: Gutachten
Abtretungserklärung
Rechnung

Dipl.-Ing. Thomas Perschel
Joachim-Gottschalk-Str. 7
03205 Calau
Tel./Fax: (03541) 2655 / 801655
Tel.: 0700 perschel
Funk: 0172 3506380
e-Mail: info@perschel.de



Calau, 28. Februar 2011

Sachverständigenbüro Perschel • Joachim-Gottschalk-Str. 7 • 03205 Calau

Herrn
Rudi Ratlos
Bahnhofstr. 8

15926 Luckau

Kfz-Haftpflichtschaden vom: 04.11.2010
Bei Rückfragen bitte angeben: Gutachten-Nr. 1100511

Sehr geehrter Herr Ratlos,

Sie erhalten beiliegend

1 Kopie unseres Gutachtens

zu obigem Schaden zu Ihrer Verwendung.

Das Original, einschl. Rechnung und Abtretungserklärung haben wir mit gleicher Post der Versicherung Ihres Unfallgegners zugesandt.

Unabhängig davon müssen Sie bei der gegnerischen Versicherung Ihre Schadenersatzansprüche geltend machen. Die Anschrift und Telefon-Nr. des zuständigen Schadenbüros entnehmen Sie bitte dem Deckblatt des Gutachtens.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sachverständigenbüro Perschel

i.A. H. Perschel

Anlagen: Duplikat Gutachten
Duplikat Abtretung

Dipl.-Ing. Thomas Perschel
Joachim-Gottschalk-Str. 7
03205 Calau
Tel./Fax: (03541) 2655 / 801655
Tel.: 0700 perschel
Funk: 0172 3506380
e-Mail: info@perschel.de



Calau, 28. Februar 2011

Sachverständigenbüro Perschel • Joachim-Gottschalk-Str. 7 • 03205 Calau

RA
Herbert Wichtig
Höglager Industrieweg 3

01234 Musterhausen

Kfz-Haftpflichtschaden : Ratlos ./.. Sorglos

Ihr Mandant : Rudi Ratlos
: Bahnhofstr. 8
: 15926 Luckau

Ereignis vom : 04.11.2010

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. 1100511

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten beiliegend zu o.g. Angelegenheit ein Gutachten über die am Fahrzeug Ihres Mandanten festgestellten Schäden.

Ihr Mandant hat mit gleicher Post eine Kopie des Gutachtens erhalten.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sachverständigenbüro Perschel

i.A. H. Perschel

Anlagen: Gutachten
Abtretungserklärung
Rechnung

Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen

Vers. des Unfallgegners:	Allianz Vers. AG
	PF
	10900 Berlin
Versicherungsscheinnummer:	PAV 10/0124/1918096
Schadenummer:	10 KH 10-425635
Versicherungsnehmer:	Susi Sorglos
(Unfallgegner)	Hauptstr. 13
	03205 Buckow
Kennz. des Unfallgegners:	OSL-SS 64
Schadentag / Schadenort:	04.11.2010 BAB13
Name des Geschädigten:	Rudi Ratlos
	Bahnhofstr. 8
	15926 Luckau
Gutachten-Nr.:	1100511

Aus dem obigen Schadensfall stehen mir Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger zu. Zur Beweissicherung sowie zur Feststellung meiner Schadenersatzansprüche habe ich mein Fahrzeug dem oben genannten Sachverständigenbüro zur Begutachtung der Unfallschäden übergeben.

 
Bis zur Höhe der Gutachtergebühren aus diesem Vertrag, gemäß der dem Gutachten beigelegten Rechnung, trete ich unwiderruflich an **erster** Stelle meine Schadenersatzansprüche aus dem obigen Unfallereignis an das o. g. Sachverständigenbüro ab.

Bei Zahlungsverzögerung durch die regulierende Versicherung aus Gründen, die sich aus unklarer Rechtslage ergeben, verliert diese Abtretungserklärung nach einem Zeitraum von 3 Monaten ihre Gültigkeit.

Ich verpflichte mich, selbst für die Geltendmachung meiner Schadenersatzansprüche Sorge zu tragen. Es ist mir bekannt, dass ich zur vollständigen Bezahlung der Gebühren verpflichtet bin, wenn die Versicherung infolge mangelnder Haftung keine oder nur teilweise Zahlung leistet.

05.11.2010

Datum



Unterschrift des Geschädigten

Rechn.-Nr.: 1100511
Calau, 3. November 2010

Sachverständigenbüro Perschel • Joachim-Gottschalk-Str. 7 • 03205 Calau

Herrn
Rudi Ratlos
Bahnhofstr. 8

15926 Luckau

Rechnung

Betreff : **Haftpflichtschaden**

Versicherungsschein-Nummer : PAV 10/0124/1918096
Schaden-Nummer : 10 KH 10-425635
Schaden vom : 04.11.2010

Versicherung : Allianz Vers. AG
: PF
: 10900 Berlin

Versicherungsnehmer : Susi Sorglos

Anspruchsteller : Herr Rudi Ratlos
Amtliches Kennzeichen : LDS-JZ 63
Fahrzeugidentnummer : WVWZZZ7MZ5V001410

Grundhonorar				€	470,00
EDV-Abrufgebühr				€	10,50
Nebenkosten/Porto/Telefon				€	10,00
Restwertermittlung				€	17,50
Fotos	10	Stck.	x €	2,00	€ 20,00
Fahrtkosten	30	Km	x €	0,65	€ 19,50
Schreibgebühren	15	Seiten	x €	1,50	€ 22,50
Zwischensumme ohne MwSt.				€	570,00
MwSt. 19,0 %				€	108,30
Rechnungsbetrag				€	<u>678,30</u>

Wenn nichts anderes angegeben ist das Lieferdatum gleich dem Rechnungsdatum.
Wir bitten um Überweisung des Rechnungsbetrages bis zum 17.11.2010.

Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Haftpflichtschadengutachten

Auftraggeber / Fahrzeughalter : Rudi Ratlos
: Bahnhofstr. 8
: 15926 Luckau

Versicherung des Unfallgegners : Allianz Vers. AG
: PF
: 10900 Berlin

Telefon : 01802-100102
Versicherungsschein-Nummer : PAV 10/0124/1918096
Schaden-Nummer : 10 KH 10-425635

Versicherungsnehmer bzw. Halter : Susi Sorglos
: Hauptstr. 13
: 03205 Buckow

Kennzeichen des Versicherungsnehmers : OSL-SS 64

Auftrag vom : 05.11.2010
Ereignis vom / Ort : 04.11.2010 / BAB13
Besichtigungsdatum / Ort : 05.11.2010 / Luckau

Besichtigung durch : Herrn Perschel
bei der Besichtigung anwesend : Frau Ratlos

Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer	€	5.493,22
19,0 % MwSt. aus den Reparaturkosten	€	1.043,71
Reparaturkosten incl. 19,0 % MwSt.	€	6.536,93

Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung, incl. 2,4% MwSt)	€	12.900,00
Restwert (MwSt. nicht ausweisbar)	€	7.820,00
Wertminderung (steuerneutral)	€	150,00
Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)	€	65,00
Mietwagenklasse		08

Reparaturdauer : voraussichtlich 5-6 ARB-TG
Reparaturwürdigkeit festgestellt am : 05.11.2010 (wurde Herrn Ratlos mitgeteilt)
Fahrzeugzustand : Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher
Notreparatur : aufwendig und nur bei Reparaturverzögerung sinnvoll.
Art der Abrechnung : Gutachtenbasis

Dieses Gutachten umfasst: 15 Seiten
10 Fotos

Anhang: Restwertbörse, Internetrecherche

Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft.

Vorbesitzer sind vorhanden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher infolge deformierter, teils scharfkantig hervorstehender Fahrzeugteile.

Die Durchführung einer Notreparatur ist aufwendig und nur bei längerer Reparaturverzögerung sinnvoll.


Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Wesentliche Beurteilungsrisiken sind nicht gegeben.

Vorschäden / Altschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

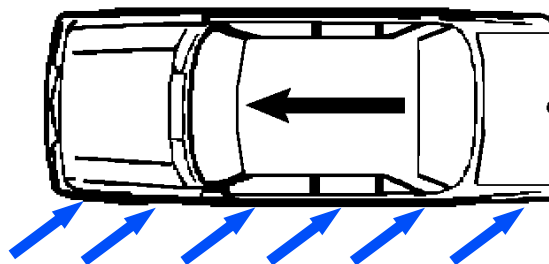Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung



Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Schadenhergang/ Schadenumfang

Nach Angaben des Fahrzeughalters wechselte der Unfallverursacher auf einer mehrspurigen Fahrbahn nach links die Spur und drängte das hier beschriebene Fahrzeug nach links ab. Es kam anschließend zum Anstoß des hier beschriebenen Fahrzeuges mit den Leitplanken.

Hieraus ergibt sich folgender Reparaturweg:

Kotflügel l, Schriftzug "Goal", Tür v l, Schutzl Tür v l, Tür h l, Schutzl Tür h l, Schutzfolie Tür h l, Zierl l Stossf h, Chrombl l Stossf h, Schlussleuchte l, Seitenteil h l, Scheibenrad v l beschädigt - erneuern.

Stoßfänger h l streifend beschädigt – instandsetzen.

Zur Schadenfeststellung ist eine optische bzw. elektronische Achsvermessung vor der Reparatur notwendig.

Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen AW-Arbeitswerte - einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile - entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.



Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Gebrauchtfahrzeug Bewertung nach D A T - S Y S T E M

Nr. 1100511		Besichtigungsdatum	: 10.10.2010
Fahrzeugart	: Personenkraftwagen	Motorart	: Dieselmotor
Fabrikat	: Volkswagen	Leistung/Hubraum	: 96 KW / 1896 ccm
Typ	: Sharan 1.9 TDI	Inner/Außer/Komb/CO2	: 8,3 ltr / 5,5 ltr / 6,5 ltr / 176 g/km
Aufbauart/Ausf.	: Kombi / Goal	Erstzulassung	: 07.07.2004
Sitzplätze / Türen	: 7 / 5	Nächste HU/AU	: 07.2011 / 07.2011
Amtl. Kennz.	: LDS-JZ 63	Farbe	: grün met.
Kfz.-Ident.Nr.	: WVVZZZ7MZ5V001410	Ges. Fahrstrecke	: 059.598 km
Anzahl Besitzer	: 2		

Fzg.-Gesamtzustand	: gut	Vorschaden	: unfallfrei
Reifen/Zust. 1.Achse	: 225/45R17	4,0/--/--/4,0mm	: Continental
Reifen/Zust. 2.Achse	: 225/45R17	5,0/--/--/5,0mm	: Continental
Reifen/Zust.Res.-Rad	: -		

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, 3 Sitze - 1.Sitzreihe hinten, 3. Bremsleuchte, Ablage-Paket, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem Delta (Radio/CD-Player), Ausstellfenster hinten, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Feinvelours, Chrom-Paket, Dachreling verchromt, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang, Innenausstattung: Teilleder, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kühlbox / Warmhaltebox, Lendenwirbelstütze vorn, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, LM-Felgen, Motor 1,9 Ltr. - 96 kW TDI, Nebelscheinwerfer, Nichtraucher-Paket, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %), Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sportsitze, Stoßfänger lackiert, Technik-Paket, Verglasung grün getönt, Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

Metallic-Lackierung, Park-Distance-Control (vorn und hinten), Xenon-Scheinwerfer

Sondermodellpaket:

Sondermodell Goal

AUßENAUSSTATTUNG: 4 Leichtmetallräder 'Sevilla' Oberfläche glanzgedreht, Dachreling verchromt, Folienschriftzug 'Goal' auf der Heckklappe und im, Türeinstiegsbereich, INNENAUSSTATTUNG: Ablagenpaket: (2 Kleiderbügel, Ablagenetze an den, Rückseiten der äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, , Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze mit, Becherhalter, Spielzeugtasche am Fahrersitz), Dekoreinlagen 'Aluminium matt' für Instrumententafel und Türverkleidungen, Lederlenkrad, Handbremshebelgriff und Schalthebelmanschette mit farblich auf die Sitzmittel-, bahn abgestimmten Nähten, Textilfußmatten m.farblich abgestimmtem Einfass-, bandInstrumententafel silberfarben lackiert, Netz im Gepäckraum, Sitzbezüge im Stoff, Dessin 'Active', Sporttasche im Stoff entsprechend der Farbe der, Sitzmittelbahn, ELEKTRIK-/FUNKTIONSAUSSTATTUNG: Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperr elektron., und Innenraumüberwachung, Klimaanlage 'Climatronic' mit separater Heizanlage für den Fahrgastraum, Kühl- und Warmhaltebox in Innentrimmfarbe, Inhalt, 32 l (für die 3. Sitzreihe links, bei 6-bzw., 7-Sitzern als Beipack, Festeinbau bei 5-Sitzern), Multifunktionsanlage (MFA), Radiosystem 'delta', Textunterstützung für die Kontrollleuchten, Türwarnanlage optisch - elektrisch, Warnleuchten für Lampenausfall und Waschwasserstand-

Auf der Basis des Marktspiegels der Deutschen Automobil Treuhand und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Wiederbeschaffungswert** des oben genannten Fahrzeugs, das überwiegend differenzbesteuerter gemäß §25a UstG angeboten wird, (einschließlich durchschnittlich 2,4% MwSt.-Anteil) am 04.11.2010 zu:

12.900,-- EUR (incl. 309,60 EUR MwSt.)

Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Dipl.-Ing. Thomas Perschel



Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

REPARATUR - KALKULATION NR 1100511 03.11.2010

FZ-HALTER	HERR	RUDI RATLOS	
	BAHNHOFSTR. 8	15926 LUCKAU	
AKTENZEICH	10 KH 10-425635		
FABRIKAT	VW	SHARAN (7M)	GOAL TDI
FZ-IDENT-NR	WVWZZZ7MZ5V001410	AMTL KZ LDS-JZ 63	TYP-CODE 06 37 21
ERSTE ZUL	07.07.2004	NAECH HU 07.2011	LAUFLEIST 59595
BES-DATUM	05.11.2010	SCHD-TAG 04.11.2010	
REP-DAUER	5-6 ARB-TG		
AUSFUEHR-VARIANTEN	GENERATOR 120 AMP	AB 05.2004	
SERIEN-AUSSTATTG	DACHRELING FENSTERH V/H ELEKTR AUSSENSPIEGEL ELEKTR ALARM M INNENRAUM ZUSATZBREMSLEUCHTE GEPAECKKRAUMABDECKG SONNENBLLENDE R BEL AIRBAG LINKS/RECHTS ZIERLEISTEN CHROM	CLIMATRONIC KOMFORTSCHALTUNG ZV MIT FUNKFERNBED WASCHDUESEN HEIZBAR SITZ V L HOEHENVERST MULTIFUNKTIONSANZEIG 1896CCM 96KW ESP	SEITEN/HECKSCH ABGED A-SPIEGEL L ASPH NEBELSCHEINWERFER RADIO DELTA SPORTSITZE SONNENBLLENDE L BEL GETRIEBE 6-GANG SEITENAIRBAG
SONDER-AUSSTATTG	FRONTSCHIEBE HEIZBAR XENON SCHEINWERFER SITZE V HEIZBAR DREIPUNKTGURT H M GESCHW-REGELANLAGE ALURAEDER 7 J X 17 AUSST TRENDLINE	INNENSP AUTOM ABL SCHEINW-REINIGUNG KINDERSITZ MITTE LI MULTIFUNKT-LENKRAD WINTERREIFEN REIFENFUELLSYSTEM	EINPARKHILFE SITZ V R HOEHENVERST KINDERSITZ MITTE RE SPORTFAHRWERK REIFEN 225/45 R17..V ZUSATZHEIZUNG

ARBEITSLONN	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 = 70.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 = 75.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 = 75.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
44 96 03 50	FAHRZEUGHOEHE VERMESSEN (VOR INSTANDSETZUNG) (VERBUNDARBEIT) UMFASST: FAHRZEUGLAENGSNEIGUNG MESSEN	2	2	15.00
44 95 03 00	FAHRZEUG V UND H VERMESSEN (VOR INSTANDSETZUNG) UMFASST: STURZ, SPUR, NACHLAUF UND SPUR- DIFFERENZWINKEL DER VORDERRAEDER SOWIE STURZ UND SPUR DER HINTERRAEDER OHNE EINSTELLARBEITEN	2	9	67.50
KN	SPOILER V AUS-/EINBAUEN	2	2	15.00
63 30 19 00	ZIERLEISTE STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	2	15.00
KN	KENNZEICHEN V AUS-/EINBAUEN	2	1	7.50
KN	LUEFTUNGSGITTER V U AUS-/EINBAUEN	2	2	15.00
KN	KAPPE SPRITZDUESE SWA L/R AUS-/EINBAUEN	2	2	15.00
50 55 19 00	KOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN UMFASST: ECKFENSTERSCHIEBE, ABDECKUNG STOSSFAENGER, RADHAUSSCHALE UND BLINK- LEUCHTE SEITL AUS-/EINBAUEN	2	16	120.00
57 51 19 00	TUER V L AUS-/EINBAUEN	2	4	30.00

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

REPARATUR - KALKULATION NR 1100511 03.11.2010

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 70.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 = 75.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 = 75.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
57 51 55 50	TUER V L ERSETZEN (TUER AUSGEBAUT) UMFASST: AUS-/EINBAUEN SAEMTLICHER TEILE TUER EINSTELLEN, DEKORFOLIEN UND SCHUTZ- LEISTE ERSETZEN	2	25	187.50
70 62 39 50	SCHUTZFOLIE TUER V L ANFERTIGEN	2	2	15.00
58 51 19 00	TUER H L AUS-/EINBAUEN	2	4	30.00
58 51 55 50	TUER H L ERSETZEN (TUER AUSGEBAUT) UMFASST: AUS-/EINBAUEN SAEMTLICHER TEILE TUER EINSTELLEN, DEKORFOLIEN UND SCHUTZ- LEISTE ERSETZEN	2	22	165.00
53 55 53 00	SEITENTEIL H L TEILSTUECK TEILE DEMONT UMFASST: STOSSFAENGER, SCHLUSSLEUCHTE, DTG RUECKWANDKLAPPE, SEITENSCHLEIBE, DTG TUER H, SEITENVERKLEIDUNG, GURT M/H, VERKLEIDUNG C / D-SAEULEN, SITZE M/H, EINSTIEGBLENDE UND RADHAUSSCHALE AUSBAUEN, BODENBELAG LOESEN	3	13	97.50
53 55 55 00	SEITENTEIL H L TEILSTUECK ERSETZEN	3	101	757.50
53 55 59 00	SEITENTEIL H L TEILSTUECK TEILE MONT UMFASST: DEMONTIERTE TEILE EINBAUEN, GGF ERSETZEN	3	22	165.00
44 05 19 00	RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN	1	2	14.00
44 10 55 50	SCHLEIBENRAD/BEREIFUNG V L ERSETZEN (RAD AUSGEBAUT) UMFASST: REIFEN AB-/AUFMONTIEREN, VENTIL EINBAUEN UND RAD AUSWUCHTEN	2	2	15.00
44 05 19 00	RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	1	2	14.00
44 40 55 50	BEREIFUNG H L AUS-/EINBAUEN/ ERSETZEN (RAD AUSGEBAUT) UMFASST: RAD AUSWUCHTEN UND AUF DICHT- HEIT PRUEFEN	1	2	14.00
0283	STOSSFAENGER V INSTANDSETZEN	2	5*	37.50
2583	STOSSFAENGER H INSTANDSETZEN	3	7*	52.50
51 01 75 01)	KAROSSERIE TEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	15.00
51 01 75 50	TUER V L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	7.50
51 01 75 50	TUER H L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	7.50
51 01 75 50	SEITENTEIL H L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	7.50
50 55 73 50	KOTFLUEGEL V L UNTERBODENSCHUTZ AUFTRAGEN (KOTFLUEGEL AUSGEBAUT)	3	3	22.50



Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

REPARATUR - KALKULATION NR 1100511

03.11.2010

LACKIERUNG (LACKIERZEITEN NACH AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.-PREIS
0741	KOTFLUEGEL L NEUTEILLACK ST I	11	
1481	TUER V L NEUTEILLACK ST I	17	
1781	TUER H L NEUTEILLACK ST I	16	
3531	SEITENTEIL H L NEUTEILLACK ST I	25	
0283	ABDECKUNG STOSSF V REPARATURLACK ST K3	17	
2583	ABDECKUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3	15	
9551	SCHEIBENRAD H L OBERFL LACK ST II	4	
LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-PREIS
FAKTOR 85.00 EUR/STD			
LACKIERZEIT		105	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.		17	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		8	
VORBE. FARBE ANMISCHEN		3	
VORBE. FARBMUSTER		3	
VORBE. ABDECKARB. KUNSTSTOFFTEIL		2	
GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :		138	1173.00

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.11.2010

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0741	KOTFLUEGEL L	7M3 821 105L	168.00
0815	SCHRIFTZUG "GOAL"	+7M3 853 688F SS1	5.55
0831	BEF-TEILE KOTFL V L	7M0 898 051	7.45
1481	TUER V L	7M3 831 021E	447.00
1683	FOLIE V A TUER V L	+7M3 853 301 01C	3.85
1685	SCHUTZL TUER V L	+7M3 853 505B LBS	53.20
1687	FOLIE H A TUER V L	+7M3 853 309 01C	4.65
1723	SCHUTZFOLIE TUER V L	3A0 867 201H	7.15
1781	TUER H L	7M3 833 021F	447.00
1983	FOLIE V A TUER H L	+7M3 853 311 01C	4.65
1985	SCHUTZL TUER H L	+7M3 853 525B LBS	46.15
2023	SCHUTZFOLIE TUER H L	3A0 867 201H	7.15
2611	ZIERL L STOSSF H	+7M3 807 791C B41	19.20
2613	CHROMBL L STOSSF H	+7M3 807 459 739	18.30
3281	SCHLUSSLEUCHE L	7M3 945 095L	55.90
3559	SEITENTEIL H L	7M3 809 843	255.00
7201	SCHEIBENRAD V L	:7M3 601 025J 8Z8	316.00



Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

REPARATUR - KALKULATION NR 1100511

03.11.2010

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1	6 AW X	70.00	EUR/STD	42.00	
GESAMT KL 2	91 AW X	75.00	EUR/STD	682.50	
GESAMT KL 3	143 AW X	75.00	EUR/STD	1 072.50	
VERMESSEN KL 2	9 AW X	75.00	EUR/STD	67.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					1 864.50
N E B E N K O S T E N					
UNTERBODENSCHUTZ					
LOHN KL 3	3 AW X	75.00	EUR/STD	22.50	
MATERIAL				8.00	
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 3	5 AW X	75.00	EUR/STD	37.50	
MATERIAL				10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					78.00
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				1 173.00	
MATERIALKOSTEN	40.00 %			469.20*	
GESAMTSUMME LACKIERUNG					1 642.20
E R S A T Z T E I L E				1 866.20	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)				37.32	
SCHWEMM-MATERIAL				5.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					1 908.52
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					5 493.22
MWST 19.00 %					1 043.71
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					6 536.93

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 + = FARB-NR BESTIMMEN
 : = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = PERSCHEL

* = ANWENDERANGABEN
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Wertminderung (steuerneutral)

€ 150,00

Sämtliche beeinflussende Faktoren, wie notwendiger Reparaturumfang, Fahrzeugalter, Laufleistung, Allgemeinzustand und Veräußerungswert wurden berücksichtigt. Dieser Betrag ist der Mindererlös, der nach der Instandsetzung bei einer Veräußerung gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeug durchschnittlich zu erwarten ist.

Abzüge im Kfz.-Haftpflichtfall

keine

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung incl. 2,4% MwSt)

€ 12.900,00

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte bei einem seriösen Kfz-Händler berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, evtl. Alt- oder Vorschäden, Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

In der Regel werden diese Fahrzeuge mit entsprechendem Alter unter Berücksichtigung der Differenzbesteuerung gemäß §25a UStG angeboten. Aus der Differenz zwischen Händlereinkauf und Händlerverkauf kann im Durchschnitt von einem MwSt-Anteil bezogen auf den Wiederbeschaffungswert von 2,4% ausgegangen werden.

Restwert (MwSt. nicht ausweisbar)

€ 7.820,00

Der Veräußerungswert des beschädigten Fahrzeuges wurde ermittelt unter Berücksichtigung der Grundzüge der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 06.04.1993, AZ VI ZR 181/92. Nach der Rechtssprechung des BGH's hat der Sachverständige auf den Kaufpreis abzustellen, der auf dem regionalen allgemeinen Markt für das unfallbeschädigte Fahrzeug üblicherweise zu erzielen ist.

Es empfiehlt sich, vor Veräußerung des Fahrzeuges Rücksprache mit der Versicherung zu nehmen.

Der Restwertkäufer ist im Allgemeinen 14 Tage an sein Angebot gebunden. Es wird deshalb empfohlen sich rechtzeitig mit dem Käufer in Verbindung zu setzen. In Höhe des angegebenen Wertes liegt ein Angebot vor:

Angebote der Restwertbörse – siehe Anlage zum Gutachten.

Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)

€ 65,00

Die Nutzungsausfallentschädigung entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war. Sie entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtssprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)



Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Mietwagenklasse**08**

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse **08** eingestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)

Kfz-Haftpflicht-Reparaturfall

Der Kostenvergleich Wiederbeschaffungswert / Reparaturkosten rechtfertigt aus technisch / wirtschaftlicher Sicht die Durchführung der Reparatur. Unverzögerlicher Reparaturbeginn wurde empfohlen.

Nach vorliegender Information wünscht der Fahrzeughalter die Abrechnung auf Gutachtenbasis.

Die Reparaturkalkulation erfolgte mit den ortsüblichen Stundensätzen.

Halter bzw. Reparaturfirma wurden informiert am :

05.11.2010**Angemessene Reparaturdauer:****5-6 ARB-TG**

Wartezeiten durch Bestellfristen sowie bei der Durchführung von Fremdleistungen oder infolge Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Calau, 3. November 2010

Dipl.-Ing. Thomas Perschel

Kfz.-Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. T. Perschel

J.-Gottschalk-Straße 7

03205 Calau

Telefon (0 35 41) 26 55

Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Fotodokumentation



Bild 1: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von vorn



Bild 2: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von hinten

Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Fotodokumentation



Bild 3: Stoßfänger v l streifend beschädigt



Bild 4: Felge v l beschädigt

Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Fotodokumentation



Bild 5: Kotflügel v l und Tür v l streifend beschädigt



Bild 6: Türen l streifend beschädigt

Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Fotodokumentation



Bild 7: Seitenwand h I großflächig streifend eingedrückt



Bild 8: Kante Seitenwand h I durchgeschliffen

Gutachten-Nr.: 1100511

03.11.2010

Fotodokumentation



Bild 9: Stoßfänger h | streifend beschädigt



Bild 10: Rückleuchte | streifend beschädigt